

Mängel - Tabellenform:

2 - Rundes Eck 2-8 ()

VE: VE 0125

BK:

1 - Kleinkinderrutsche / -

Mangel Fundamente nicht ausreichend überdeckt (geformt) (* 1176-1:1998 Abschnitt 4.2.14 -min. 200 mm geformte Fundamente- // Fallschutz auffüllen * -)

Mangel Rutschenauslauf zu hoch (Kleinkind) (* 1176-3:1998 Abschnitt 4.5 -max. 200 mm (Rutschbereich kl. 1500 mm)- // * Ist 340mm)

3 - Merowinger Strasse 9 und 15 ()

VE: VE 0129

BK:

4 - Federwippe / Vogel

Mangel Fußteil abgebrochen (* - * -)

5 - Kletterkombi / Galaxy

Mangel Fallschutz unzureichend > 1500 mm (* EN 1177:1997 : hier FH > 1500 mm // * Fallschutz aufarbeiten - Wurzeln verändern die Dämpfungseigenschaften,)

1 - Bank / -

Mangel Pilzbefall (* - * Pilzbefall am hintersten Brett)

2 - Stabgitterzaun / zwischen Haus Nr.13 und 15

Mangel Spitzen stehen nach oben (* - * GVV- Mitteilung: LG Dortmund, Urteil vom 21.05.1992 - 8 O 567/91 //)

3 - Hauswand / -

Mangel Fassade beschädigt (* - * -)

4 - Stiegelgasse 6/8 ()

VE: VE 0127

BK:

2 - Kletterkombi / mit Schaukel, Rutsche

Mangel Fundamente nicht ausreichend überdeckt (geformt) (* 1176-1:1998 Abschnitt 4.2.14 -min. 200 mm geformte Fundamente- // * -)

Mangel Geräteteile verrottet (* - * Handlauf links von Rutsche)

Mangel Geräteteile verrottet (* - * Tritt der Treppe)

5 - Neuweg 48 ()

VE:

BK:

1 - Sandkasten / Holzeinfassung

Mangel Einfassung wird morsch (* - * nur ein Teil)

6 - Ottonenstrasse 20 ()

VE:

BK:

Mängel - Tabellenform:

1 - Sandkasten / Holzeinfassung

Mangel wird als Katzenklo benutzt (* - * -)

7 - Heinrich Wieland Strasse 8-14 ()

VE:

BK:

4 - Kletterkombi / -

Mangel Fallschutzmaterial zu grob (* - * EN 1177:1997 - A1:2001 Tabelle A1: Korngröße // Künftig nur zertifiziertes Material nehmen !)

5 - Schaukel / 2er

Mangel Fangstelle Finger (Kettenglieder und Verbindungste (* - * 1176-1:1998 Abschnitt 4.2.13 -Kettenglieder kl. 8,6 mm/Verbindungsteile gr. 12 mm- //)

8 - Ballfangzaun / -

Mangel größtenteils verrostet (* - * -)

8 - Rheinstrasse 150A-160A ()

VE: VE 0130

BK:

1 - Kletterkombi / mit Rutsche

Mangel Rutschenauslauf zu hoch (* - * Soll < 35 cm)

Mangel Dach bekletterbar (* - * ggf. Dach komplett entfernen)

Mangel Fundamente nicht ausreichend überdeckt (* - * 1176-1:1998 Abschnitt 4.2.14 -min. 400 mm Fundamente ohne Ausformung- //)

Mangel Grenzzustand der Tragfähigkeit erreicht (* - * 1176-1:1998 Abschnitt B 1.2 //)

Mangel Schrauben fehlen (* - * -)

2 - Kletterkombi / mit Schaukel

Mangel Fallschutz weggespielt (* - * -)

Mangel Fallschutzmaterial zu grob (* - * Auf dem gesamten Platz. S. Tabelle F.1 in DIN EN 1176)

Mangel Grenzzustand der Tragfähigkeit erreicht (* - * 1176-1:1998 Abschnitt B 1.2 // Pfosten werden morsch !)

9 - Talstrasse 125-135 ()

VE:

BK:

1 - Kombigerät / mit Rutsche, Hängematte

Mangel Fangstelle Finger (Kettenglieder und Verbindungste (* - * 1176-1:1998 Abschnitt 4.2.13 -Kettenglieder kl. 8,6 mm/Verbindungsteile gr. 12 mm- //)

10 - Talstrasse 43 ()

VE: VE0099

BK:

11 - Heidesheimer Strasse 6 ()

VE:

BK:

Mängel - Tabellenform:

1 - SKS Zaun / -

Mangel Spitzen oben (* - * -)
